


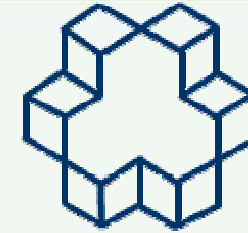

Company Logo

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
دانشکده مهندسی و علم مواد



شکل دادن فلزات

جلسه پنجم
(اصطکاک و راونکاری)

دکتر رضا اسلامی فارسانی




تنش جریان

تعیین تنش جریان

فشار لازم برای شکل دادن به ۳ عامل وابسته است:

- ✓ مقاومت جریان (تنش جریان) برای حالت اختصاصی تنش مثلا تک بعدی یا کرنش مسطح و ... (این مقاومت به کرنش، دما و آهنگ کرنش وابسته است).
- ✓ اصطکاک در مرز قطعه و ابزار
- ✓ شکل هندسی ابزار و شکل هندسی تغییر شکل

اگر بخواهیم بارها و تنش‌های شکل دادن را به دقت پیش‌بینی کنیم، باید مقادیر دقیق تنش جریان را سنجید.

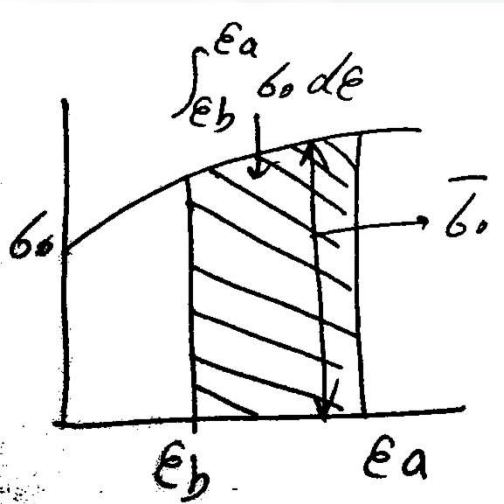

دما در فلز کاری

دما در فلز کاری

حدود ۹۵٪ کار مکانیکی تغییر شکل به گرما تبدیل می شود. قسمتی از این گرما توسط ابزار به خارج هدایت شده یا در محیط تلف می شود. ولی قسمتی از آن باقی می ماند تا دمای قطعه را بالا ببرد. حداکثر افزایش دمای نظری در یک فرآیند ساده فاقد اصطکاک از رابطه زیر بدست می آید:

$$\Delta T = \frac{Up}{pcj}$$

Up = کار تغییر شکل موسان در واحد حجم

p = چگالی قطعه

C = گرمای ویژه قطعه

J = معادل مکانیکی گرما $0/1\text{kg.m/j}$

دما در فلزکاری

از دیاد دمای نظری (با فرض عدم وجود هر گونه افت دمایی) در $\epsilon=1$ عبارت است از:

- 91°C برای آلومینیم

- 294°C برای فولاد

- 588°C برای تیتانیم

اگر سرعت انجام فرآیند تغییر شکل زیاد باشد، اقلاف گرمایی کم بوده و افزایش دما به مقادیر بدست آمده از معادله نزدیک است. در فرآیندهای آهسته، اقلاف گرمایی می تواند از افزایش دمای ناشی از تغییر شکل تجاوز کند که در این حالت، دما با از دیاد تغییر شکل افت می کند. برای فلزات با نقطه ذوب کم و یا قابل عملیات حرارتی، افزایش دمای زیادی می تواند به تغییر شکل ناخواسته (مثلا خزش) و تغییر فاز و در نتیجه تغییر خواص منجر شود که لازم است این افزایش دما کنترل شود.

آهنگ کرنش

آثار آهنگ کرنش

آهنگ کرنش (سرعت تغییر شکل)، ۳ اثر اصلی بر فلز کاری دارد:

۱- تنش جریان فلز با آهنگ کرنش زیاد می شود.

۲- دمای قطعه زیاد می شود.

۳- تا وقتی که لایه روان کننده قابل نگهداری باشد، روغن کاری در مرز فلز با

ابزار مناسب است.

اصطکاک

نیروهای اصطکاکی ایجاد شده بین قطعه و ابزار شکل دادن، مسئله مهمی در فلزکاری هستند و در عمل صرف نظر کردن از آنها در بسیاری از فرآیندهای فلزکاری وجود ندارد و این موضوع عامل عمده‌ای است. مثلاً برای یک صفحه گرد صاف تحت تنش فشاری، شرایط اصطکاکی در جوه بالا و پایین صفحه توسط ضریب ثابت اصطکاک کولن (μ) به صورت زیر بیان می‌شود:

$$\mu = \frac{\tau}{\rho}$$


τ = تنش برشی در مرز

p = تنش عمود بر مرز

اصطکاک

برای صفحه مذکور، توزیع تنش در اطراف خط مرکزی متقارن است و در مرکز صفحه به اوج می‌رسد. این افزایش مشخص در فشار تغییر شکل بر حسب فاصله،

اغلب تپه اصطکاک نامیده می‌شود.

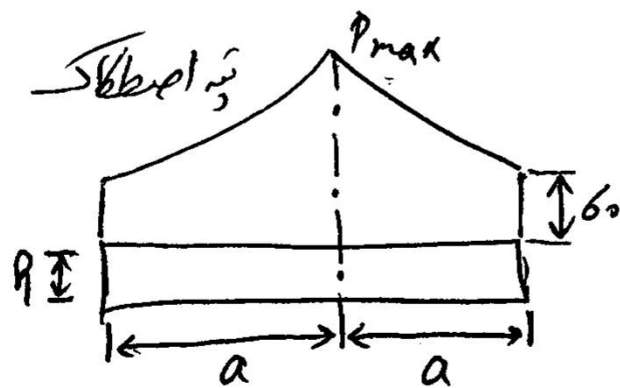

$$\text{تنش فشاری محوری در سراسر قطر صفحه} \rightarrow p = 60e^{\frac{2\mu}{h}(a-r)}$$

فشار میانگین تغییر شکل (ارتفاع متوسط تپه اصطکاک)

برای اصطکاک لغزشی از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$\bar{p} = \frac{60}{2} \left(\frac{h}{\mu a}\right)^2 \left[e^{2\mu a/h} - \frac{2\mu a}{h} - 1 \right]$$

اصطکاک

حالت دیگر، اصطکاک چسبندگی است که بین قطعه و ابزار هیچ حرکت نسبی وجود ندارد. این شرایط اغلب در گرم کاری روی می‌دهد که روغن کاری می‌تواند مشکل‌ساز باشد. در حالت اصطکاک چسبندگی نیز همچنان در $r = 0$ توزیع تنش حداکثر است.

$$(1) p = 60 \left[1 + \frac{2}{\sqrt{3}} \frac{(a-r)}{h} \right]$$

با تلفیق شرایط اصطکاک چسبندگی و لغزشی، می‌توان ضریب اصطکاک مرزی (m) داشت که مقادیر آن از ۰ (لغزش کامل) تا ۱ (چسبندگی) متغیر است.

$$m = \frac{\tau_i}{k} = \frac{\text{استحکام برشی مرزی}}{\text{تنش تسلیم در برش}}$$

اصطکاک

بیشتر تحلیل‌های فرآیندهای فلزکاری با استفاده از μ انجام شده است، اما کاربرد

m از نظر فیزیکی مناسب‌تر و عملیات ریاضی نیز آسان‌تر است. لذا داریم:

$$p = \sigma_0 \left(1 + \frac{2m}{\sqrt{3}} \frac{a-r}{h} \right)$$

در این معادله با قراردادن شرایط اصطکاک چسبندگی ($m=1$)، همان معادله

قبلی بدست می‌آید. با قراردادن $m=0$ (لغزش کامل)، $p=\sigma_0$ شده، یعنی

اصطکاک تاثیری ندارد.

اصطکاک

خیش زدن یا Ploughing (مشابه کشاورزی)

وقتی در یک جفت جامد لغزان، سطح یکی از دیگری به مراتب سخت تر باشد (نظیر هنگامی که ترکیب خاصی از ابزار-قطعه موجود است)، ناهمواری‌های سطح سخت تر به سطح نرم تر رسوخ کرده و حجمی از فلز را متناسب با طول کل لغزش و سطح مقطع ناهمواری جابجا می‌کند. این کار به شخم زدن معروف است. مقاومت اصطکاکی حاصل از برش ناهمواری‌هاست. نیروی شخم زدن با خواص جریان قطعه و اندازه و شکل ناهمواری‌ها مرتبط است، لذا قالب‌های صاف در کاهش سهم اصطکاک در عمل شخم زدن نقش مهمی دارند.

اصطکاک

کنده شدن یا قلوه کن شدن (Pickup)

انتقال ماده از قطعه به ابزار ناشی از روغن کاری ناکافی را کنده شدن گویند. انتقال فلز به دو شکل انجام می‌شود. اگر لایه روان‌کننده در مرز سطح ناهموار ابزار کم شود، قطعه با فشار به داخل شکاف‌های سطحی ابزار وارد می‌شود. حرکت مماس بعدی، فلز نرم را در حین کار بریده و به کنده شدن آن با ابزار و خراب شدن سطح نهایی قطعه منجر می‌شود. اگر روان‌کننده تحت فشار زیاد تجزیه شود، جوشکاری سرد موضعی بین ابزار و قطعه ایجاد می‌شود و در ادامه کندی و خرابی خواهیم داشت.

روانکاری

در انتخاب روان کننده، قطعه، قالب و روان کننده باید به صورت یک سیستم کل در نظر گرفته شوند. روان کننده های فلزکاری دارای عملکردهای متعددی هستند:

- ✓ بار تغییر شکل را کاهش می دهند.
- ✓ سایش ابزار را به حداقل می رسانند.
- ✓ قطعه و ابزار را از نظر حرارتی عایق می کنند.
- ✓ پرداخت سطحی را کنترل می کنند.
- ✓ قطعه و یا ابزار را خنک می کنند.
- ✓ کندن فلز توسط ابزار را به حداقل می رسانند.
- ✓ اصطکاک را کم می کنند.

روانکاری

روان کننده باید دارای خواص زیر باشد:

- ✓ در دامنه وسیعی از فشار، دما و سرعت‌های لغزیدن عمل کند.
- ✓ مشخصات خیس کنندگی و پخش شوندگی مناسبی برای قطعه و قالب داشته باشد.
- ✓ مقاوم به حملات شیمیایی در برابر قطعه و قالب باشد.
- ✓ پایداری حرارتی مناسبی داشته باشد.
- ✓ مقاوم به آلودگی میکروبی باشد.
- ✓ پس مانده بی ضرری تولید کند که در جوشکاری یا عملیات حرارتی بعدی سبب ایجاد اکسید نشود و به آسانی زدوده شود.
- ✓ غیر سمی و بی خطر باشد.
- ✓ ارزان باشد.

روانکاری

انواع روغن کاری:

- ✓ روغن کاری مرزی: سطوح بطور کامل توسط لایه روان کننده مجزا نمی‌شوند. این روش متداول‌ترین حالت روغن کاری در فلزکاری است.
- ✓ روغن کاری هیدرولیک: دو سطح کاملاً توسط یک لایه روان کننده از هم جدا می‌شوند. این نوع روغن کاری در فشارکاری هیدرواستاتیک و کشش سیم با انجام روغن کاری تحت فشار انجام می‌شود. روغن کاری لایه ضخیم نظیر فشارکاری فولاد با یک روان کننده گران رو، می‌تواند روغن کاری شبیه هیدرولیک باشد.

روانکاری

روان‌کننده‌های مرزی از نوع مولکول‌های آلی با زنجیره بلند هستند که این مولکول‌های قطبی خودشان را از یک انتها به سطح فلز متصل می‌کنند. مثال‌هایی از این نوع، اسیدهای چرب نظیر اسید اولئیک هستند که وقتی با آب یا روغن مخلوط می‌شوند، یک صابون فلزی تشکیل می‌دهند. روان‌کننده‌های آلی، پایداری حرارتی ضعیفی داشته و در بیش از ۲۰-۳۰ درجه سانتی‌گراد نمی‌توانند بکار روند.

روانکاری

روغن کاری شبه هیدرودینامیک توسط لایه‌های روان‌کننده پیوسته ایجاد می‌شود. این لایه‌ها ممکن است شامل جامدات نرم صاف (نظیر قلع، مس و تفلون)، پلی اتیلن یا جامدات با ساختار لایه‌ای (نظیر سولفید مولیبدن، گرافیت، نیتريد بور و اکسیدهای خاص) باشند. روغن کاری لایه پیوسته با سیالاتی همچون شیشه مذاب یا گرافیت پراکنده نیز عملی است.