



دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشگاه مهندسی و علم مواد

درس اصول مهندسی سطح

مدرس: مهدی خدایی
khodaei@kntu.ac.ir
wp.kntu.ac.ir/khodaei

5-Plating





دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

Electro Plating


آبکاری

- یک وان الکترولیت حاوی یون ماده پوششی
- کاتد، قطعه کار و آند از جنس ماده پوششی و یا خنثی میباشد.
- نوع جریان DC (یا برحسب مورد جریان پالسی)
- هرچه فلز ما فعال تر باشد، شانس احیاء هیدروژن نیز در سطح قطعه کار وجود دارد.

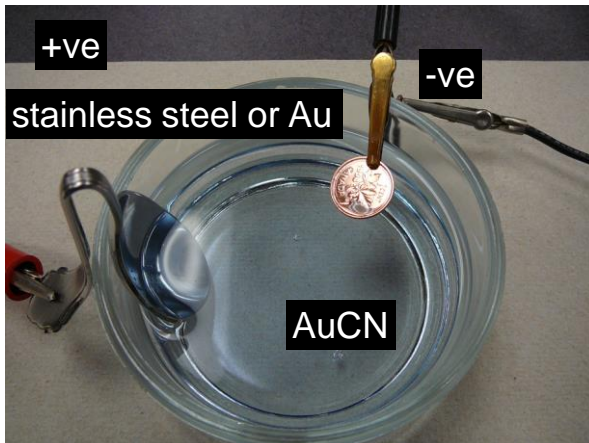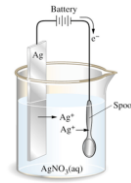


Areas of Application

- Oil & Gas
- Chemical Processing
- Plastics
- Textile
- Automotive
- Aviation & Aerospace
- Food & Pharmaceutical
- Electronics

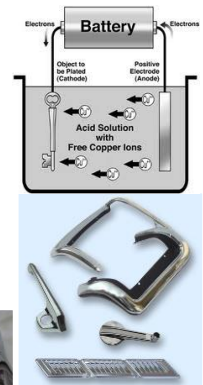


Plating Advantages

- Corrosion resistance
- Wear resistance
- Improves appearance
- Decorative
- Improves solderability
- Reduces friction
- Improves paint adhesion
- Alters conductivity
- Radiation shielding

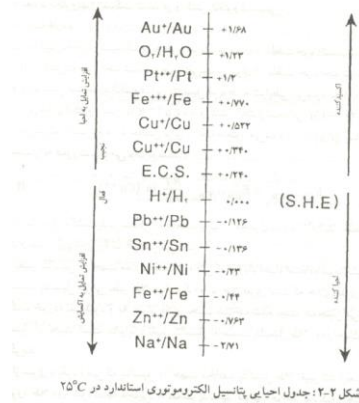

Electroplating Cell

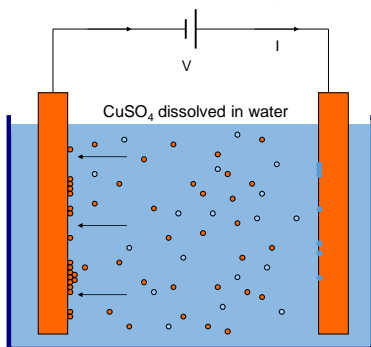

Electroplating آبخاری الکتریکی

□ برای رسوب یک اکی والان گرم از مواد 96500 کولن الکتریسیته نیاز است.

$$m = \frac{A}{n} \times \frac{It}{96500}$$

✓ A: عدد جرمی روکش

✓ n: ظرفیت روکش

✓ I: شدت جریان

✓ t: زمان آبخاری

✓ جریان معمولاً به صورت دانسیته جریان داده می شود.

Electroplating آبکاری الکتریکی

جرم رسوبی که در عمل حاصل می شود کمتر از فرمول است.

$$R = \frac{m'}{m}$$

✓ R: راندمان پوشش

✓ m': جرم رسوب واقعی

✓ m: جرم رسوب تئوری

جرم رسوبی که در عمل حاصل می شود کمتر از فرمول است. راندمان پوشش 100% نمی باشد چون مقداری الکتریسیته صرف آزاد کردن هیدروژن می شود.

Electroplating آبکاری الکتریکی

در بعضی مراجع از رسوب حاصل از یک آمپر ساعت استفاده می کنند.

Ah= 3600 کولن

$$\frac{96500}{3600} = 26.8 \text{ Ah}$$

برای رسوب 1 اکی والان گرم 26.8 آمپر ساعت نیاز است.

هم ارز الکتروشیمیایی	=	$\frac{\text{عدد جرمی}}{\text{ظرفیت}}$	=	$\frac{\text{اکی والان گرم}}{26.8}$
----------------------	---	--	---	-------------------------------------

Electroplating آبکاری الکتریکی

مثال:

هم ارز الکتروشیمیایی روی:

$$C_{\text{Zn}} = \frac{63.38}{2 \times 26.8} = 1.2195 \approx 1.22 \frac{\text{gr}}{\text{A.h}}$$

هم ارز الکتروشیمیایی نقره:

$$C_{\text{Ag}} = \frac{107.88}{1 \times 26.8} = 4.046 \frac{\text{gr}}{\text{A.h}}$$

Electroplating آبکاری الکتریکی


پدیده استخوان سگی: رسوب درلبه ها بیشتر و در وسط قطعه کمتر می باشد.

برای مقابله با این پدیده، پارامتری به نام قدرت پرتاب وجود دارد.

قدرت پرتاب یعنی توانایی یک محلول آبکاری برای غلبه بر این مشکل و ایجاد پوشش یکنواخت.

$$K = \frac{x_2}{x_1} \quad \leftarrow \text{نسبت فاصله ها (فاصله بیشتر به کمتر)}$$

$$M = \frac{w_1}{w_2} \quad \leftarrow \text{(نسبت بیشتر به کمتر)}$$

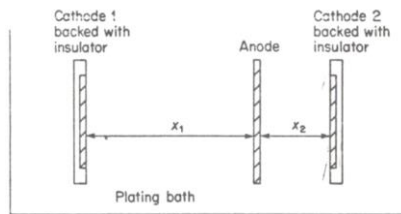

Electroplating آبکاری الکتریکی


قدرت پرتاب \square Throwing Power :

$$T.P = \frac{(K - M) \times 100}{K + M - 2} \quad -100 \leq T.P \leq 100$$

- \square اگر $T.P=100$ باشد، در این صورت $M=1$ می شود یعنی جرم رسوب مستقل از فاصله آند و کاتد است.
- \square اگر $T.P=0$ باشد، در این صورت $K=M$ می شود یعنی جرم رسوب بستگی به فاصله آند و کاتد دارد.
- \square اگر $T.P=-100$ باشد، در این صورت محلول نسبت به تغییر فاصله بسیار حساس است و با کمترین تغییر در فاصله، تغییر جرم محسوس است.


Electroplating آبکاری الکتریکی

- \square راههای افزایش قدرت پرتاب:
 - ✓ افزایش هدایت الکترولیتی محلول
 - ✓ استفاده از نمکهای کمپلکس (کاهش شیب خط تافل)
 - ✓ انجام واکنشهای رقیب یا ترغیب واکنشهای دیگر مثلاً آزاد سازی یون هیدروژن

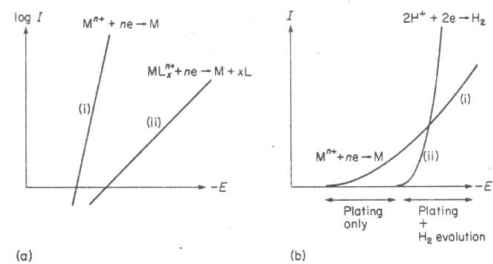

Electroplating آبکاری الکتریکی

- استفاده از آند کمکی (یا استفاده از چند آند)
- هم زدن محلول
- استفاده از جریان پالسی

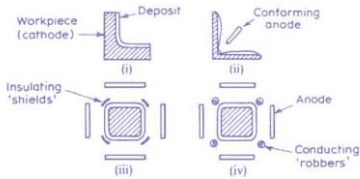

Electro Plating آبکاری

□ اجزای حمام آبکاری:

1. نمک ماده پوششی (به صورت ساده یا کمپلکس)
2. عامل الکترولیتی (افزایش هدایت الکتریکی و کنترل PH)
3. عامل کمپلکس کننده: چند نقش دارد:
 - ✓ بهبود قدرت پرتاب
 - ✓ جلوگیری از Passive شدن سطح آند و کمک به حل شدن آند

Electroplating آبکاری الکتریکی

4. افزودنیهای آلی:

- **Leveller**: مسطح کننده
- **Brightner**: براق کننده

چند نقش دارند:

- ✓ ایجاد پوشش یکنواخت
- ✓ اصلاح ساختار پوشش (کاهش تنش و احتمال ترک)
- ✓ کمک به ترشوندگی سطح و جلوگیری از حبس شدن هیدروژن

مکانیزم رسوب و رشد لایه در فرایند آبکاری


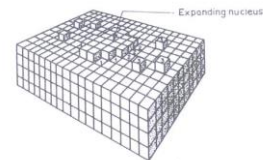


Fig. 8.5 Types of surface site on a perfect crystal. Kink sites are denoted by (1), edge sites by (2) and adatoms by (3).

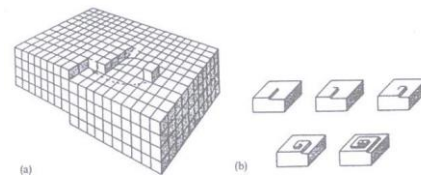

آبکاری پلاستیک


❑ مشکلات موجود در آبکاری پلاستیک:

1. سطح پلاستیک هادی نمی باشد.

2. سطح پلاستیک آب گیر می باشد.

❑ برای آب دوست کردن سطح پلاستیک، آن را در مخلوطی از اسید کرمیک، فسفریک و سولفوریک قرار می دهند.

❑ در مرحله بعدی پلاستیک را در محلول کلرید قلع و پالادیم قرار می دهند، در این حالت پالادیم روی سطح قطعه می نشیند.

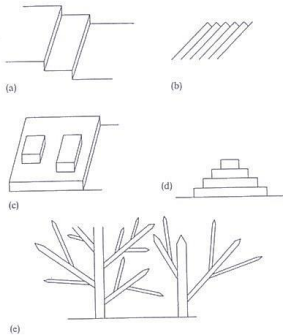

آبکاری پلاستیک

- ❑ سپس، قطعه را به روش الکترولس آبکاری مس یا نیکل می کنند.
- ❑ بعد از نشان دادن یک لایه نازک مس یا نیکل سطح قطعه هادی شده و می توان آن را به روش **Electro Plating**، آبکاری کرد.
- ❑ در روش الکترولس نیازی به جریان الکتریسته نمی باشد.
- ❑ در آبکاری پلاستیک ها به دلیل استفاده از روش الکترولس، محلول نمک باید دارای عامل احیاء کننده باشد.

Electroless Plating

- عملیات رسوب نشانی بدون استفاده از جریان الکتریکی
- در اینجا محلول آبکاری علاوه بر یون ماده پوششی باید حاوی عامل احیاء کننده نیز باشد.
- ایجاد پوشش $Cu, Ni, Fe, Co, Ag, Au, Pt$ به روش الکترولس

Electroless Plating

 
 
- مزایا و معایب روش الکترولس:

1. سرعت کمتر
2. پوشش دهی قطعات غیرهادی
3. عدم وجود مشکل قدرت پرتاب (ایجاد پوشش یکنواخت)
4. گرانتز بودن محلول الکترولس نسبت به محلول الکتروپلیت
5. امکان ایجاد پوشش آلیاژی مثلاً نیکل فسفر (به دلیل وجود عامل احیاء کننده)
6. امکان انجام عمل احیاء در محلول به دلیل وجود همزمان عامل احیاء کننده و نمک ماده پوششی

Electroless Plating

- ایجاد پوشش نیکل به روش الکترولس:

نمک ماده پوششی: رسوبات نیکل
عامل احیاء کننده: هیپوفسفیتم سدیم




Electroless Plating

- رسوب فسفر در کنار نیکل



 
- انجام واکنش زیر تاثیری در احیای نیکل ندارد و باعث کاهش راندمان آبکاری می شود.



Electroless Plating

- کمپلکس کننده: جلوگیری از انجام واکنش خود به خود
- شتاب دهنده: افزایش سرعت واکنش در سطح قطعه
- بازدارنده
- پایدار کننده
- حرارت

Conversion Coating

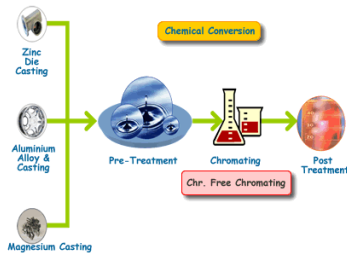

آندایزینگ

- فرآیندی است که در آن قطعه کار آند و کاتد می تواند مس یا فولاد باشد. در این فرآیند محلول قابلیت اکسید کنندگی دارد.
- فرآیند آندایزینگ بیشتر برای Al استفاده می شود ولی قطعات Ti و Mg را نیز آندایزینگ می کنند.
- اسید سولفوریک، کرمیک و اگزالیک برای آندایزینگ استفاده می شوند.


آندایزینگ

- محدوده دمایی در آندایزینگ: $20 - 25^{\circ}\text{C}$
- محدوده ولتاژ: $0-50\text{V}$
- دانسیته جریان: $10-20$
- نوع جریان: DC
- ضخامت لایه: $10-20$ میکرون
- در آندایزینگ مسئله قدرت پرتاب وجود ندارد.
- لایه اکسید آلومینیم شامل دو قسمت می باشد:
- لایه متخلخل
- لایه متراکم

آندایزینگ

- کاربر لایه متخلخل:
- آندایزینگ رنگی
- کاهش اصطکاک (در تریبولوژی)
- آندایزینگ رنگی آلومینیم:
- ابتدا قطعه را آندایز می کنند تا لایه اکسیدی متخلخل ایجاد شود ، سپس قطعه را در محلول رنگی قرار می دهند تا رنگ به داخل تخلخل ها نفوذ کند.
- بعد از آندایزینگ رنگی با استفاده از جریان AC، برای ایجاد رنگ های مختلف عناصری مثل Ni یا CO را روی سطح می نشانند.

Porous Anodize Formation

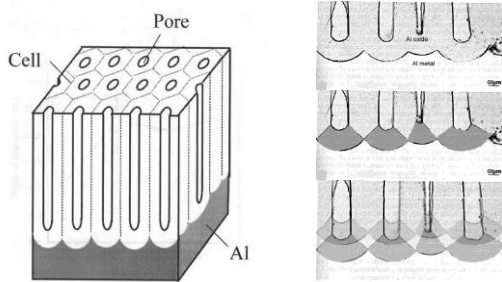

Phosphating فسفاتنه کردن

- جزء فرآیندهای تبدیلی می باشد و در اثر واکنش شیمیایی سطح قطعه فسفاتنه می شود.
- خواص لایه فسفاتنه:
 - نفوذ ناپذیری و مقاوم به خوردگی
 - عایق خوب (در دینام ها)
 - کاهش اصطکاک
- عمده کاربرد لایه فسفاتنه، به عنوان لایه محافظ و قبل از رنگ زدن می باشد.

Chromating کروماته کردن



- لایه ای از ترکیبات اکسید کرم و اکسید فلز Cr_2O_3 , $MO.xH_2O$
- ترکیبات کرم دارای طیف گسترده ای از رنگ ها می باشند که بسته به ترکیب شیمیایی و ضخامت تغییر می کند.
- خواص لایه کروماته:
 - افزایش مقاومت به خوردگی
 - ایجاد پوشش محافظ فلزی
 - اعمال راحت پوشش های آلی روی آن
 - ایجاد رنگ های مختلف